



GUTACHTENNUMMER: 06770053

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 16.09.2016

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	BMTI Baumaschinentechnik International GmbH & Co. KG Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld
Besichtigungsdatum / Ort	16.09.2016 / BMTI Bad Hersfeld Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld
Auftrags-Nummer / Referenz	802.6842.176
Amtliches Kennzeichen	BS-SK 150
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZ8P09A081363

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (EUR)

ohne MwSt.

19% MwSt.

mit MwSt.



GUTACHTENNUMMER: 06770053



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2016

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	BMTI Baumaschinentechnik International GmbH & Co. KG Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld
Besichtigungsdatum / Ort	16.09.2016 / BMTI Bad Hersfeld Sandweg 16 36251 Bad Hersfeld
Auftrags-Nummer / Referenz	802.6842.176
Amtliches Kennzeichen	BS-SK 150
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	AUDI A3
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 AHV 00053
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZ8P09A081363
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	21.01.2009
Nächste HU	01/2016
Fahrzeug Dokumente	ZB Teil 1 (Schein) lag vor, ZB Teil 2 (Brief) lag nicht vor
Laufleistung	296.035 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.896 ccm/ 77 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO 4
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.880
Maße (L/B/H)	4292 x 1765 x 1408
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Manuell



GUTACHTENNUMMER: 06770053



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2016

Polster / Farbe Stoff / Schwarz

Anzahl Schlüssel 1 von 2 Schlüsseln vorhanden

Wartungsheft / Wartungsnachweis vorhanden / vollständig

Restlauf bis Service 0 km

Durchgeführte Wartungen

Datum	km
27.03.2015	268.601

Probefahrt Kurze Probefahrt auf Betriebsgelände

Vorschaden Keine Feststellbar

Nacklackierung Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 91W	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/55 R16 91W	Dunlop	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 11/2017 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Bereifung Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Bereifung Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



GUTACHTENNUMMER: 06770053

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 16.09.2016

Fahrzeugausstattung

- ABS
- Anhänger Kupplung
- Einparkhilfe
- Elektrische Fensterheber
- ESP
- Klimaautomatik
- LM-Räder
- Navigationsgerät mit Pfeildarstellung
- Partikelfilter
- Polster: Stoff
- Radio mit CD
- Schiebedach
- Servolenkung
- Sitzheizung
- Tempomat
- Wegfahrsperrung
- Xenonscheinwerfer
- Zentralverriegelung



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn (fehlt) - --- - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn rechts - undicht - erneuern
4	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Gasdruckdämpfer - defekt - erneuern
6	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren
10	Kotflügel links	Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren
12	Motorhaube	Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren
13	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Abgasanlage	Partikelfilter (KVA liegt vor) - defekt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
2	Multimediasystem - Navigations Datenträger

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



GUTACHTENNUMMER: 06770053

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 16.09.2016

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.
- Das Fahrzeug wurde von unten besichtigt.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden nach der Demontage der Anbauteile des Anstoßbereiches bzw. nach Durchführung einer Fahrzeugvermessung oder nach Prüfung der in der Schadenkalkulation unter "P" angegebenen Positionen weitere Beschädigungen festgestellt, die eine Erweiterung des vorgesehenen Reparaturumfanges bzw. eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges zur Folge haben, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen durch den Reparateur gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



GUTACHTENNUMMER: 06770053

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 16.09.2016

Bemerkungen

Kosten Erweiterung möglich

A handwritten signature in blue ink that reads 'R. Steinert'.

Robert Steinert

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 25 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 06770053

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 16.09.2016

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

GUTACHTENNUMMER: 06770053



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2016



Abbildung 7: Innenraum

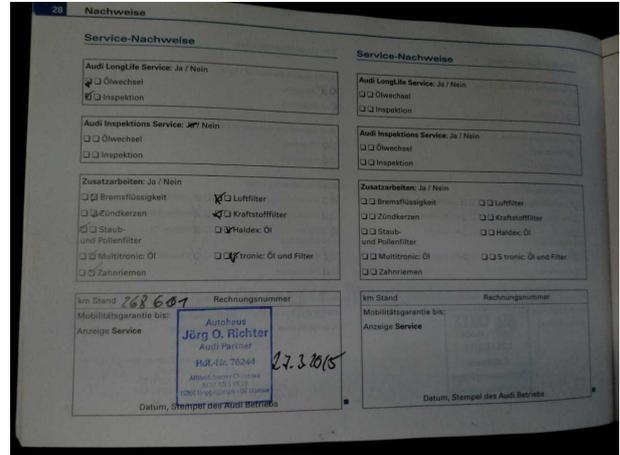


Abbildung 8: Innenraum

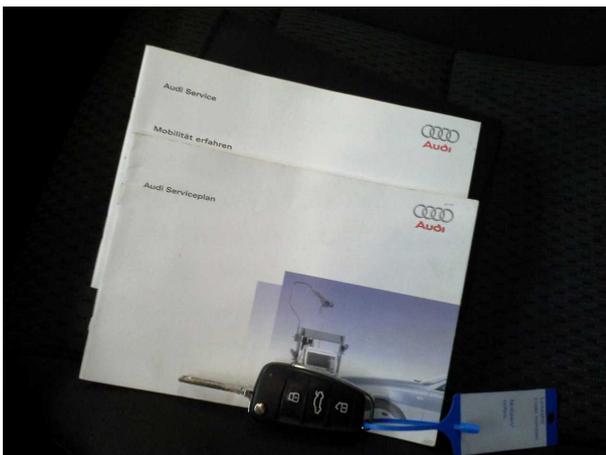


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



GUTACHTENNUMMER: 06770053



Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2016

21.01.2009	0588	AHV000539	02	01	0077/04000	187
M1	AC		04292-04443		--1765	
WAUZZZ8P09A081363			1408-1423		--01395	
AUDI					00075	
8P			127		001880	001880
SBLSF1			01035		01000	
FM5A4009R8P607GG			01035		01000	
			079		03000	071
AUDI A3			01400		0690	005
AUDI			205/55 R16 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91H			
Kombilimousine						
70/220/EWG*2006/96B/EG						
EURO 4						
Diesel						
0002	0462	01896				
F.1/F.2:1950		b.Anhängebetrieb*0.1:1700 bis 83 Steig.*				
FZ ist mit werkseitig montierter AHK m.spez.Fahrdyn.St						
abi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.						
Ausn.VO.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK lt.EG						
TC*						

Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

GUTACHTENNUMMER: 06770053



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2016

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (fehlt) - - - - erneuern



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (fehlt) - - - - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts - undicht - erneuern



Beschädigung 3: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts - undicht - erneuern

GUTACHTENNUMMER: 06770053



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2016



Beschädigung 4: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

GUTACHTENNUMMER: 06770053



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2016



Beschädigung 8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

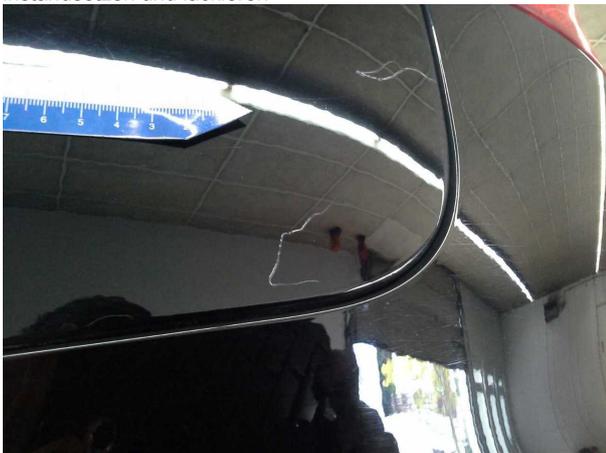

Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Artl. Kennzeichen	Typ	Datum	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.-	km-Stand	Serviceberater	
BS-SK150	BPACH4	21.01.2009	WAUZZZ8P09A081363	Anmeldedatum	295600	Enrico Wirth	
Ihre nächste HU/AU ist: 02.2016							
Rechnungsdatum = Leistungsdatum							
Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mt.- Abteller	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Stuen- Code	Beitrag EUR
1	26741941	PARTIKELFILTER AUS- U EINGEBAUT				#3	336,00
2	01500000	GFS-GEFÜHRTE FUNKTION				#3	53,60
3	1K0254706MX	ABGASROHR		1.675,00	1,00 Stück	#3	1.551,75
4	1K0255725	SCHELLE		20,65	1,00 Stück	#3	17,75
5	1K022311GT	DICHTUNG		3,15	1,00 Stück	#3	2,61
6	N 91130801	BUNDMUTTER		0,45	2,00 Stück	#3	0,68
7	N 01508315	BUNDMUTTER		0,18	2,00 Stück	#3	0,24
8	1K0253141M	SCHELLE		16,30	1,00 Stück	#3	14,02
Gesamtbeitrag (netto):							1.981,66

(*) Audi Original Teil #: Zierloch
 (*) Gewährleistung auf alle bei uns eingekauften Bauteile
 (*) Diese Position ist ausdauernfähig

Wir danken für Ihren Auftrag.
 Es bediente Sie Herr Wirth.
 Tel.: +49 30 666 077 - 273

Diese Rechnung wurde mir erläutert. Ich habe das Fahrzeug erhalten und ich wurde darauf hingewiesen, dass nach erfolgter Radmontage die Räder nach ca. 50 km nachgezogen werden müssen.
 Über eventuelle vorhandene Mängel, bzw. Reparaturhinweise wurde ich informiert.
 Diesen Hinweis habe ich verstanden und gebe ihn an den Fahrer dieses Fahrzeugs weiter.

Zwischensumme **1.981,66**

Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agenturauftrag) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringers. Ggf. enthaltene USt. ist den begünstigten Beträgen zu entnehmen.

AD Kundenbüro WFB 1111 Geschäftsführer: Hans Störberg Frieder Liu	Postbox Chaussee 47 13489 Berlin Telefon: +49 30 666 077 200 Telefax: +49 30 666 077 209 www.audi-berlin.de	Sitz der Geschäftsführung: Frankfurterstraße 14 10557 Berlin USt.-ID-Nr.: DE 243 910 616 St.-Nr.: 2712194281	Servicecenter Audi Berlin GmbH Bismarckstraße 44 10245 Berlin IBAN: DE44 2712 0000 0000041318 BIC: VOWA3333	Service Mo-Fr: 09:30-20:00 Uhr Sa: 09:00-14:00 Uhr Nachf: 09:00-20:00 Uhr So: 09:00-16:00 Uhr
---	---	--	--	---

Beschädigung 14: Abgasanlage: Partikelfilter (KVA liegt vor) - defekt - erneuern



GUTACHTENNUMMER: 06770053



Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 16.09.2016

Seite 2 von 2

Amtl. Kennzeichen Typ/ Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.- Antragsdatum	km-Stand	Serviceberater
BS-SK 150 6PACH4	21.01.2009	WAUZZZ8P09A081363	17.08.2016	295600	Enrico Wirth

Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mt- arbeiter	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Steuer- Code	Betrag EUR
Übertrag							1.981,66

Der Kilometerstand nach Probefahrt beträgt km.
 Datum: _____ Kundenunterschrift: _____, Zahlfahr sofort, ohne Abzug!

Steuer- Code	Arbeit	Material	Steuerbasis	%-Mehrwert	Mehrwert	Steuerbasis Abwert	Mehrwert auf Abwert	Gesamtbetrag
#3	388,60	1.593,06	1.981,66	19%	376,52	167,50	31,83	2.390,01
Summe	388,60	1.593,06	1.981,66		376,52		31,83	

Zahlungsziel: Kredit / sofort fällig

Beschädigung 14: Abgasanlage: Partikelfilter (KVA liegt vor) - defekt - erneuern