

Nr zlecenia DEKRA: SCM(W)/WRO/39988/12/09/26
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 26-09-2012

DEKRA Polska - Centrala
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A
tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36

Zleceniodawca:
Jacek Jemioła
Santander CM(W)
ul. Strzegomska 42C, 53-611 Wrocław

Rzeczoznawca: Wacław Orłanowski

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0071647	FORD, Focus Kombi 07-11, Focus 1.6 TDCi Silver X				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1560	90/66	manualna	73 242	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW3490U	WF0SXXGCDS9C56815		29-09-2009/2009	28-09-2014	niebieski/2-warstwowy

Data oględzin: 02-10-2012

Miejsce oględzin:
Boznańskiej Olgi
ul. Braci Gierymskich 156 (teren JTT), Wrocław,
Firma Blue Bear
51-640 Wrocław

Wyposażenie standardowe

ABS, Airbag 6 sztuk, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TCS i EBA, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Immobilizer, Klimatyzacja, Komputer pokładowy, Lakier Uni, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Ogrzewana szyba tylna, Radio 6000CD, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Szyba przednia ogrzewana, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem

Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe

Wyposażenie dodatkowe

Alarm

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Bridgestone, ER300	195/65 R15 91V	30 %
	lewe	Bridgestone, ER300	195/65 R15 91V	30 %
tylna	prawe	Bridgestone, ER300	195/65 R15 91V	40 %
	lewe	Bridgestone, ER300	195/65 R15 91V	40 %
	zapas	Hankook, S 300	T125/85 R16 99M	15 %

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (1 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą przyjęto w kosztorysie naprawy jako stawkę za pracę mechaniczną 110 zł (netto), a prace lakiernicze 100 zł (netto): (TAK.), Stwierdzony stan techniczny pojazdu podczas zgrubnych oględzin (bez dostępu do stanowiska diagnostycznego): (Podczas oględzin pojazdu stwierdzono następujące usterki i uszkodzenia: - 1. Zderzak przedni - głęboko zarysowany w części bocznej lewej.
2. Lusterko wsteczne zewnętrzne prawe - zarysowane.
3. Zderzak tylny - odprysk lakieru na narożu przednim bocznym prawym, naroże odkształcone, wgniecenia płytkie w części środkowej (2szt.).
4. Drzwi tyłu - głębokie rysy w części prawej i górnej.
5. Drzwi PL - punktowe wgniecenie w części przedniej, odbicia lakieru na krawędzi tylnej, płytkie wgniecenie w części tylnej.
6. Drzwi TL - łagodne wgniecenie w części tylnej nad klamką, punktowe wgniecenie w części przedniej.
7. Maskownica zderzaka przedniego, lewa - głęboko zarysowana.
8. Stuki w przednim zawieszeniu.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

1. Niniejszą ocenę techniczną wykonano w oparciu o oględziny przedmiotu oceny i o udostępnione dokumenty.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne wady oceny powstałe z oparcia się na przedstawionych mu przez Zlecającego dokumentach i informacjach.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, montażowe i materiałowe ocenianego obiektu (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wykorzystania samej oceny.
4. Niniejszą ocenę techniczną sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Grubość powłoki lakierowej na wybranych elementach pojazdu

W zakresie do 400 µm

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	gr. pow. lak. [µm]
1	Błotnik L	1521596	ok.175-320
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	1505775	ok.180-310
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	1507279	ok.200-300
4	Błotnik tylny R	1528951	ok.195-325

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Przysłona boczna L	1538834		
2	Pokrycie zderzaka	1520716		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	1505777		0.1
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	1507280		0.3

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K2		
2	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
3	Lusterko zewnętrzne R	K2		
4	Drzwi tylne kompletne K L	III		
5	Drzwi tylne z ramą okna	SP		
6	Zderzak tylny, kompletny k	K1R		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik L	1521596		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	1505775		
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	1507279		
4	Błotnik tylny R	1528951		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1




Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4

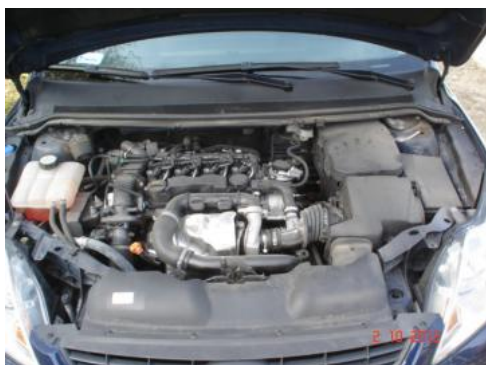

Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27